

水保监测(桂)字第 0001 号

项目代码: 2020-450800-78-01-037227

贵港市城区饮用水泸湾江取水口迁移工程

水土保持监测意见书

建设单位: 贵港市城市管理监督局

监测单位: 广西北海水电勘测设计院有限公司

2022 年 8 月



生产建设项目水土保持监测单位水平评价证书
(副本)

单位名称: 广西北海水电勘测设计院有限公司

法定代表人: 黄治千

单位等级: ★(1星)

证书编号: 水保监测(桂)字第0001

有效期: 自2020年10月01日至2023年09月30日

发证机构: 中国水土保持科学研究院

发证时间: 2020年11月12日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91450500739961111L



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 广西北海水电勘测设计院有限公司

注册资本 陆佰万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2002年06月13日

法定代表人 黄治千

营业期限 长期

经营范围 水利行业丙级(凭有效工程设计证书经营);建设项目水土保持方案编制资格乙级(凭水土保持方案编制资格证书经营);工程勘察(岩土工程(勘察)、工程勘察专业类工程测量(凭工程勘察证书经营)、工程勘察专业类工程地质(凭工程勘察证书经营)、工程勘察专业类水文地质(凭工程勘察证书经营));水文地质调查评价、地表水水质调查评价、地下水水质调查评价、水质评价(凭水文、水资源调查评价资质证书经营);工程咨询业务;市政公用工程设计、土地规划乙级(以上项目凭有效资质证书经营);水电设计资料范本(国家有专项规定的除外)、防汛材料、水电器材、五金交电的批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

住所 广西壮族自治区北海市上海路水电花园四排二栋二号

登记



国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局

监测单位地址: 北海市上海路水电小区四排二栋二单元

监测单位邮编: 536000

项目联系人: 魏佳倚

联系电话: 19897665958 传真 0779-3060030

电子邮箱: BHW2288@163.com

贵港市城区饮用水泸湾江取水口迁移工程

水土保持监测意见书责任页

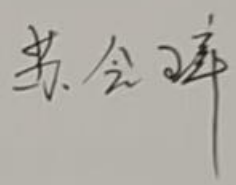
(广西北海水电勘测设计院有限公司)

 


 
评价证书：水土保持监测一星

 
证书编号：水保监测（桂）字第 0001 号

 
院 长：黄治千 苏会璋（副）

 
批准：苏会璋（高级工程师，总监测工程师）

 
核定：黄玉武（高级工程师）

 
审查：何应林（工程师）

校核：苏东基（工程师）

项目负责人：魏佳倚（助理工程师）

编写：李玉珍（助理工程师）（现场监测员）

罗梅英（助理工程师）（现场监测员）

梁祖照（助理工程师）（现场监测员）

贵港市城区饮用水泸湾江取水口迁移工程

水土保持监测意见书

项目名称	贵港市城区饮用水泸湾江取水口迁移工程
建设地点	贵港市覃塘区、港北区和港南区
建设单位	贵港市城市管理监督局
监测单位	广西北海水电勘测设计院有限公司
监测人员	苏会璋(高级工程师)、魏佳倚、李玉珍、罗梅英、梁祖照
监测时间	2022年8月6日
监测意见	贵港市城区饮用水泸湾江取水口迁移工程已于2021年6月开工建设,预计2023年6月完工。项目开工建设前,委托广西中信恒泰工程顾问有限公司编制项目的水土保持方案报告书,并于2022年6月9日取得水土保持方案的批复(贵水许可决〔2022〕29号)。 建设单位于2021年7月确定水土保持监测单位并签订监测合同,监测单位广西北海水电勘测设计院有限公司于2021年8月对项目用地进行第一次现场踏勘并进行初步监测。 结合往期监测,现将施工现状及整改建议汇编如下: 一、施工现状 根据现场踏勘,管网工程区正在进行桩号正在进行K0+000~K22+100之间分段施工,部分区段施工完毕,部分区段正在施工,正在施工区段,水土保持措施尚不完整,施工完成区段沟槽回填后暂未进行植被恢复。 ①管网工程区已开工区域均为裸露状态,未开工区域仍保持原地貌。 ②管网工程区设计施工前期进行表土剥离,现场施工仅部

监 测 意 见	分区域进行表土剥离。 ③施工现场未发现临时排水沟、临时沉沙池、临时拦挡等临时防护设施。 ④施工现场临时堆土少部分区域进行临时苫盖，临时苫盖措施布设不到位。 综上，项目已开工区域未布设任何水土保持防护措施，裸露面积较大，存在出现重大水土流失现象的可能性；沟槽两侧临时堆土临时措施布设不到位，极易对沿线沟槽及周边环境产生不利影响；已施工区域未全部剥离表土及保存。 二、整改建议 ①已施工完成区域，裸露地表，尽快落实植被恢复措施，或采取临时覆盖密目网措施。 ②未施工区域后期施工时应提前布设对应的临时防护措施，并合理对表土进行剥离、保存、利用。 ③应及时补充已施工区域临时排水沟、临时沉沙池、临时拦挡等临时防护设施布设； ④现正值雨季，建议对扰动区域的裸露地面、临时堆土坡面采取临时覆盖密目网措施，密目网建议选取孔径较小防水效果较好的类型。 三、其它 ①项目施工分区段、分时段进行，已完工区段需及时进行植被恢复或复垦。 ②施工期间产生的多余土方应按原规划运至指定地点回填，不可乱丢乱弃；若出现变更，需合理办理相关手续，并及
------------------	--

监 测 意 见	时告知我公司监测人员。 综上，请建设单位根据本次监测意见书提出的建议及时整改，尽快落实水土保持措施，将各个区域的水土流失降到最低。整改过程中，我公司将全力配合，争取早日完成整改工作。
------------------	---

水土保持监测照片



管道敷设沟槽回填后，未布设水土保持防护措施



管道敷设沟槽回填后，未布设水土保持防护措施



沟槽开挖两侧，无拦挡、排水、沉沙措施



沟槽开挖两侧，无拦挡、排水、沉沙措施



沟槽开挖两侧堆土现状，无拦挡、排水、沉沙、苫盖防护措施



沟槽开挖两侧堆土现状，无拦挡、排水、沉沙、苫盖防护措施



暂未施工区域保持原地貌



暂未施工区域保持原地貌



沟槽开挖附近堆土现状，无拦挡、排水、沉沙、苫盖防护措施



沟槽开挖附近堆土现状，无拦挡、排水、沉沙、苫盖防护措施